

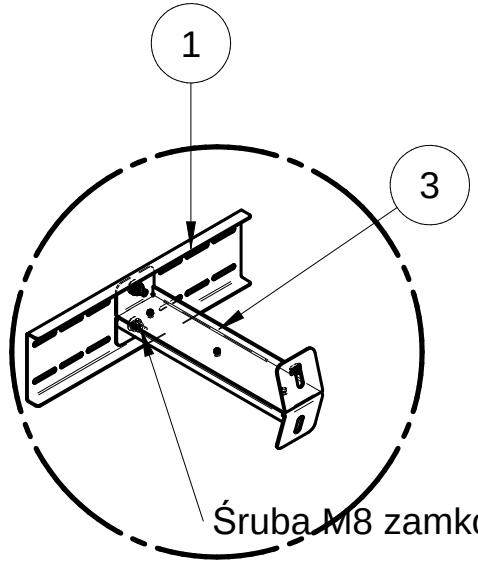
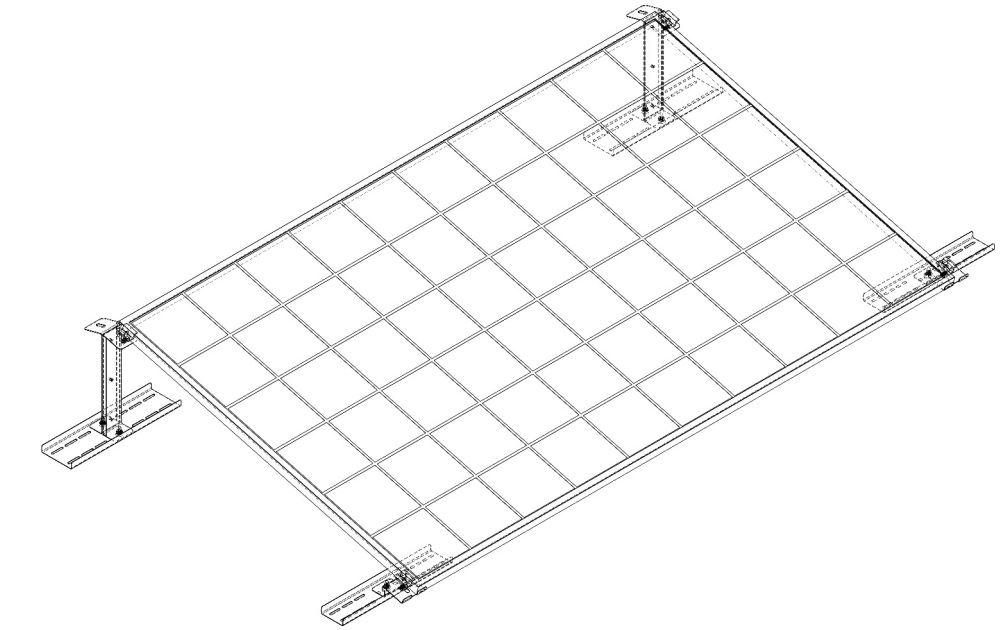
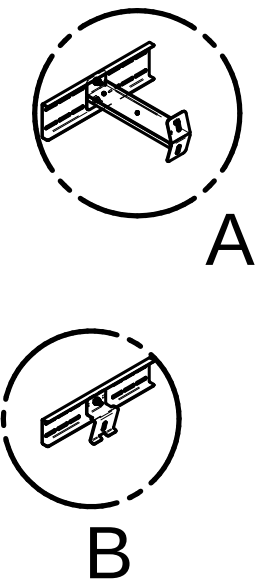
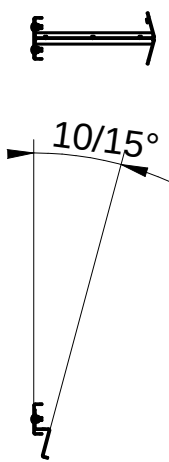


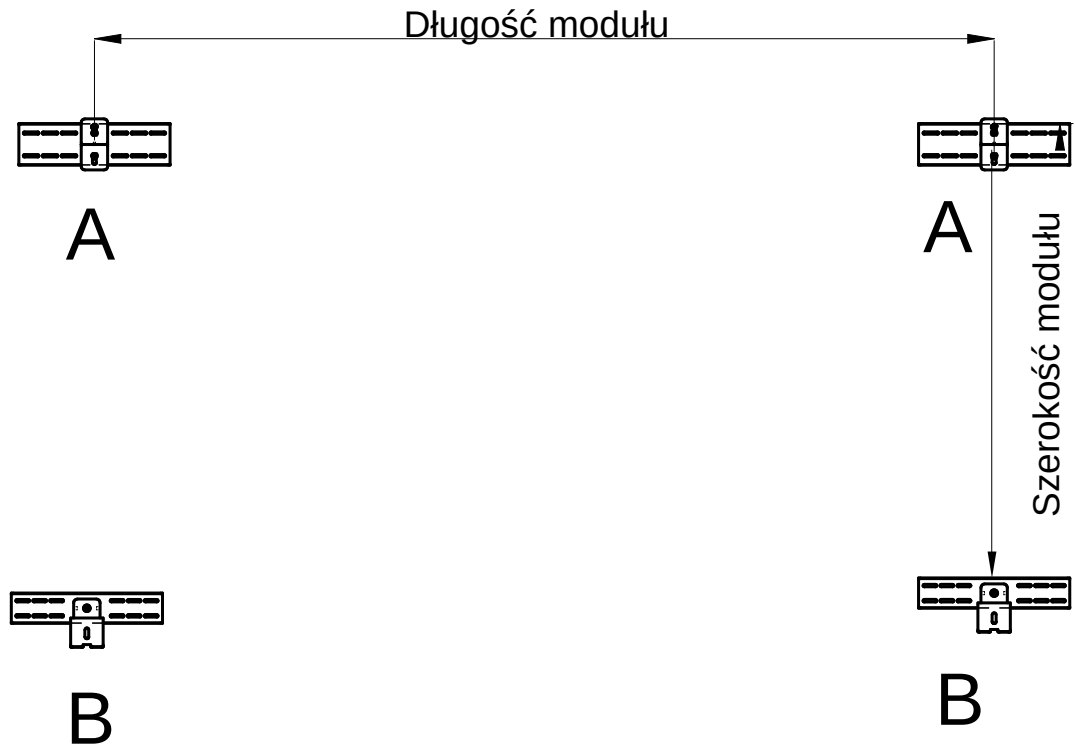

SZCZEGÓŁ A

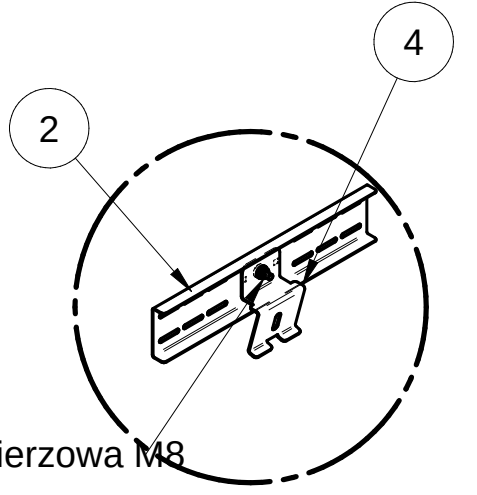

SZCZEGÓŁ B

7. Zamontuj klemy środkowe, dosuń kolejny moduł i dokręć klemy. Powtarzaj czynność do zamontowania wszystkich modułów.
6. Rozpocznij montaż modułów od panela skrajnego. Ustaw panel we właściwym położeniu i zamocuj go klemami końcowymi.
5. Przykręć profil z zamontowanym wspornikiem za pomocą 4 × blachowkrętów EJOT w uprzednio wyznaczonych miejscach.
4. Na szynach trapezowych A i B zastosuj uszczelnienie EPDM bezpośrednio pod punktami mocowania blachowkrętów.
3. Przymocuj wspornik niski do szyny trapezowej B (400 × 80 mm) za pomocą śrub zamkowych M8 i nakrętek M8.
2. Przymocuj wspornik wysoki do szyny trapezowej A (400 × 110 mm) za pomocą śrub zamkowych M8 i nakrętek M8.
1. Ustalenie rozmieszczenia modułów oraz wyznaczenie miejsc montażu szyn nośnych.

STX-TRAP-10°	STX-TRAP PROSTOPADŁY 10°/15° do montażu jednego rzędu zawiera:
STX-TRAP-15°	1. Szyna trapezowa 400x110mm
	2. Szyna trapezowa 400x80mm
	3. Wspornik wysoki 10°/15°
	4. Wspornik niski 10°/15°
	5. Blachowkręty EJOT x8 + uszczelnienie EPDM
	6. Klema montażowa x2 + Śruba zamkowa M8x16 x3 + Nakrętka kołnierzowa M8 x3